



2023-2022

ولاية البيض  
الأستاذة:  
بن تاج فتيحة

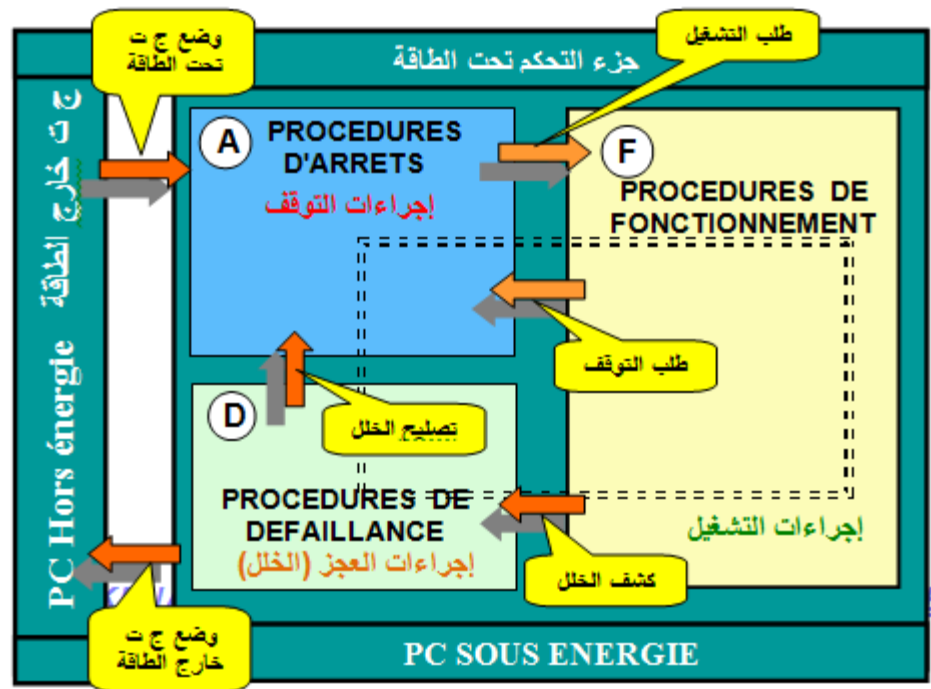

## GEMMA

Guide d'Etude des Modes de Marche et d'Arrêt

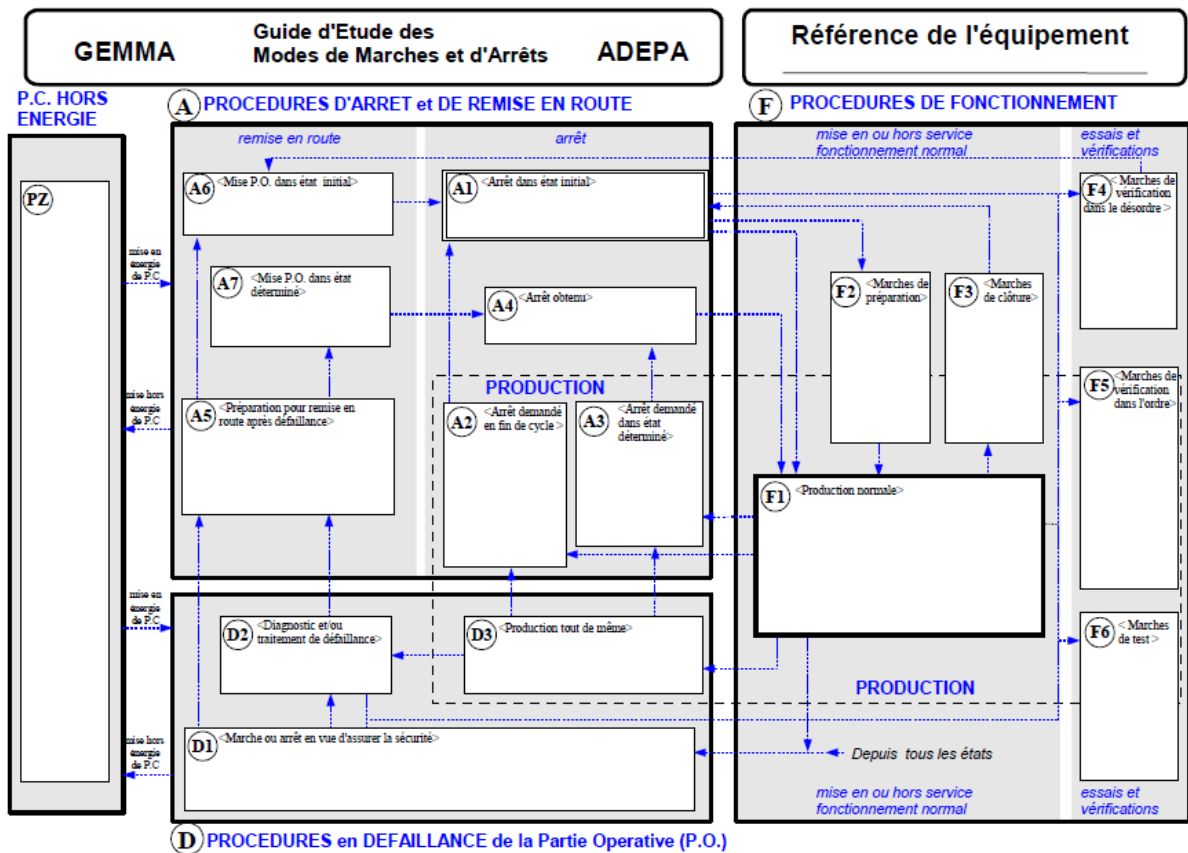

الوحدة العلمية 02: وظيفة التحكم درس: GEMMA


وثيقة الإسناد لمادة التكنولوجيا السنة الثالثة ثانوي تقني رياضي هندسة كهربائية

## I- مقدمة:

الهدف من أي نظام الي هو الحصول على قيمة مضافة للمادة الاولية ومن أجل تشغيله بصفة عادية ( انتاج عادي) يقتضي دراسة الاجراءات التالية:

تشغيل النظام، توقيف النظام، العجز أو الخلل في النظام.

فطرحت عدة اسئلة من طرف المستعمل من أجل تسهيل وانجاز واستغلال وقيادة وصيانة النظام الالي يجب الاجابة عنها:

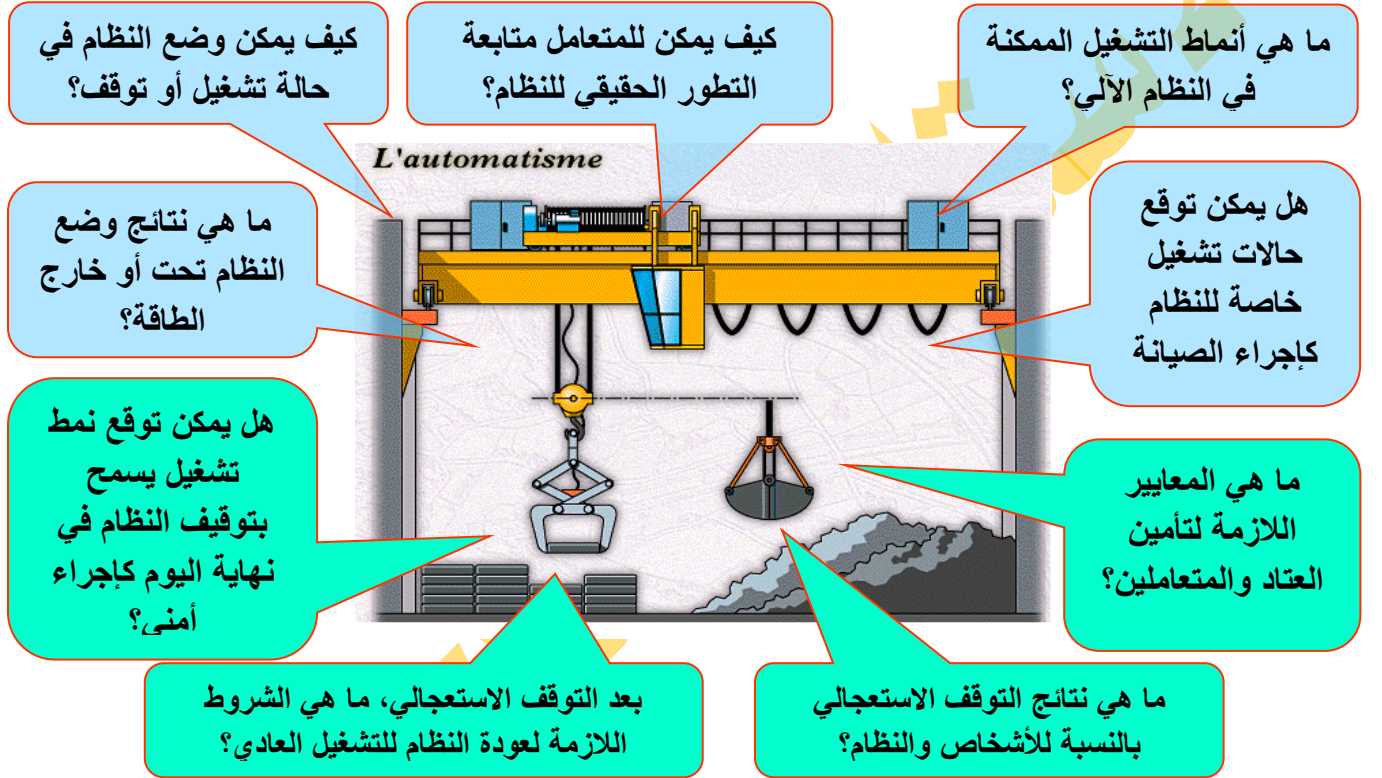

فكانت المبادرة من فريق عمل وكالة ADEPA ( Agence Nationale pour le Développement de la Productique Appliquée à l'industrie ) الذي وضع أداة بيانية تسمح بوصف دقيق واحصاء لمختلف أساليب التشغيل والتوقف تسمى: **GEMMA**


## Guide d'Étude des Modes de Marches et d'Arrêts

II - المفاهيم الأساسية للجيمما (GEMMA): الطريقة المتبعة لوضع مخطط الجيمما تحتوي على مرحلتين:

المرحلة الأولى: احصاء مختلف أساليب التشغيل والتوقف والعجز (الخلل) ووضع التسلسل الذي يربطهم.

المرحلة الثانية: تحديد شروط الانتقال من نمط لأخر معتمدين على 3 مفاهيم أساسية:

1-2 المفهوم الأول (الطاقة): أنماط التشغيل والتوقف (MMA) مأخوذة من وجهة نظر جزء التحكم، الذي ينقسم إلى قسمين:

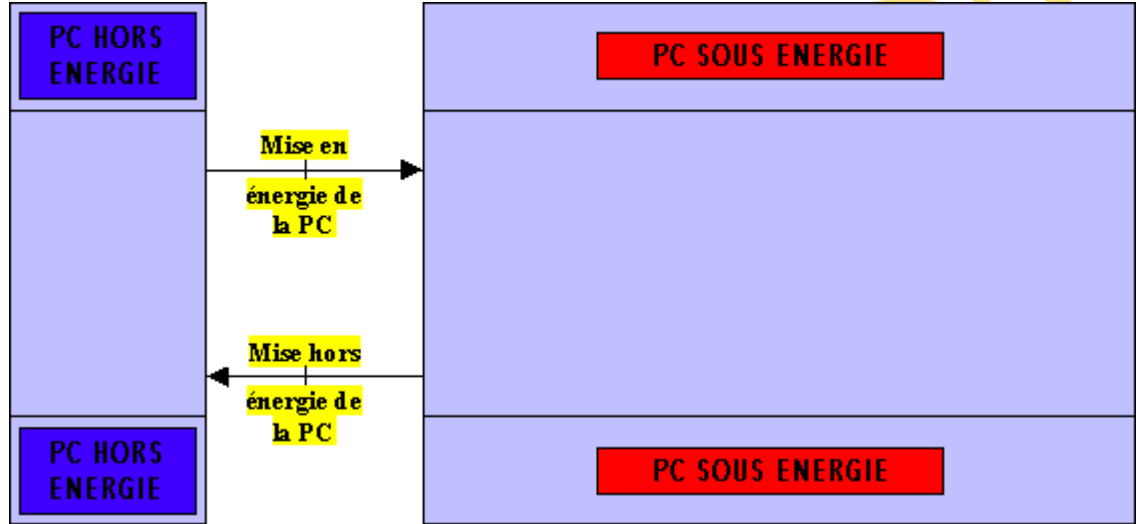


- المنطقة 01: جزء التحكم خارج الطاقة (غير مغذى): هذه المنطقة ليست لها أهمية في الدراسة وتمثل شكليا فقط..

- المنطقة 02: جزء التحكم تحت الطاقة (تحت أمر التشغيل): هذه المنطقة تسمح بوصف ماذا يحدث على مستوى جزء المنفذ عندما يكون جزء التحكم مغذى وهذه المنطقة تغطي معظم الدليل.


2-2 المفهوم الثاني (الانتاج): في المنطقة 02 يكون النظام في:

- حالة الانتاج : اذا تم الحصول على القيمة مضافة للمادة الأولية
- خارج انتاج: في الحالة العكسية

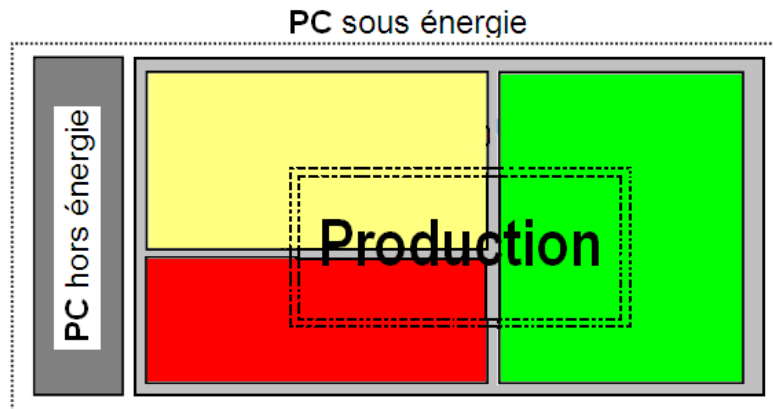

2-3 المفهوم الثالث ( الإجراءات ) : تنقسم أساليب التشغيل والتوقيف الى 3 مجموعات كبرى ، تسمى كل مجموعة باسم العائلة وهي :


- إجراءات التشغيل (Procédures de Fonctionnements): تجمع جميع الحالات الضرورية لتشغيل النظام للحصول على القيمة المضافة التي من أجلها وجد النظام.
- إجراءات التوقف (Procédures d'Arrêts): تجمع جميع حالات النظام التي تؤدي إلى توقيف النظام الآلي لظروف خارجية (توقيفات عادية).
- إجراءات العجز (Procédures de Défaillances): تجمع كل الحالات التي تؤدي إلى توقيف النظام الآلي لظروف داخلية (توقيفات غير عادية).

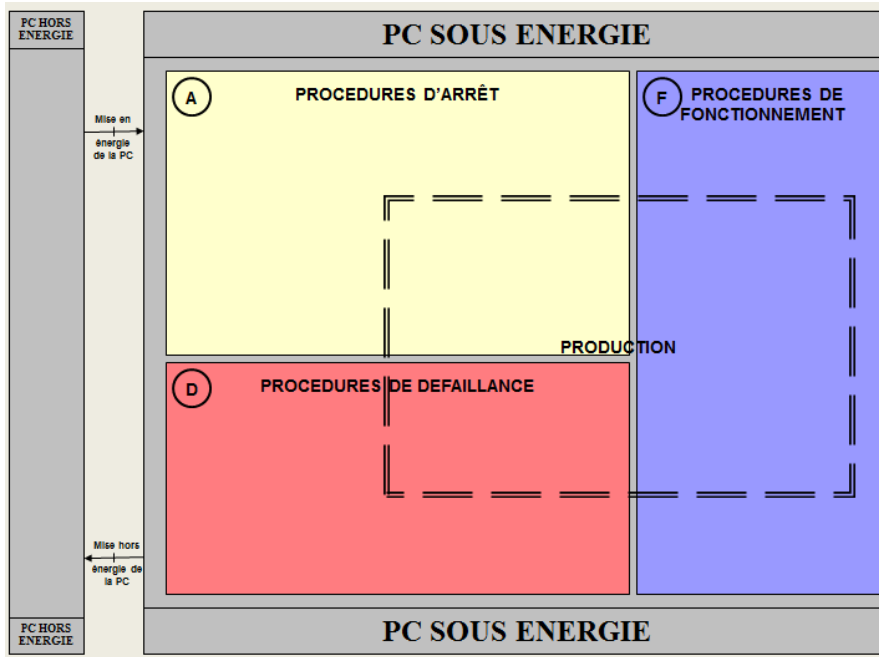

### III - مستطيلات الحالات:

كل أسلوب (نمط) تشغيل أو توقيف يمثل بياناً بمستطيل يسمى **مستطيل الحالة** يوضع **كل مستطيل** داخل الدليل مع توضيح :


- انتماؤه العائلي (F أو A أو D).
- وضعه من الإنتاج.
- مختلف الاتصالات الممكنة ، توضح على شكل أسهم متقطعة.

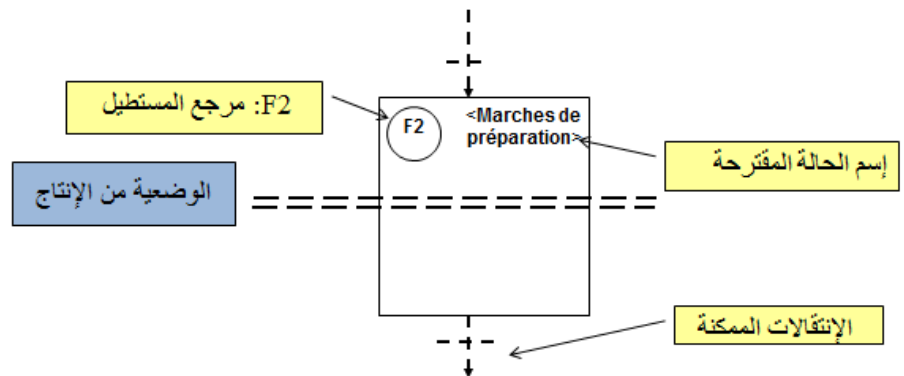

2.3 احصاء مختلف مستويات الحالات:

3-2-1- حالات التشغيل:

Les rectangles-états des procédures de fonctionnement F

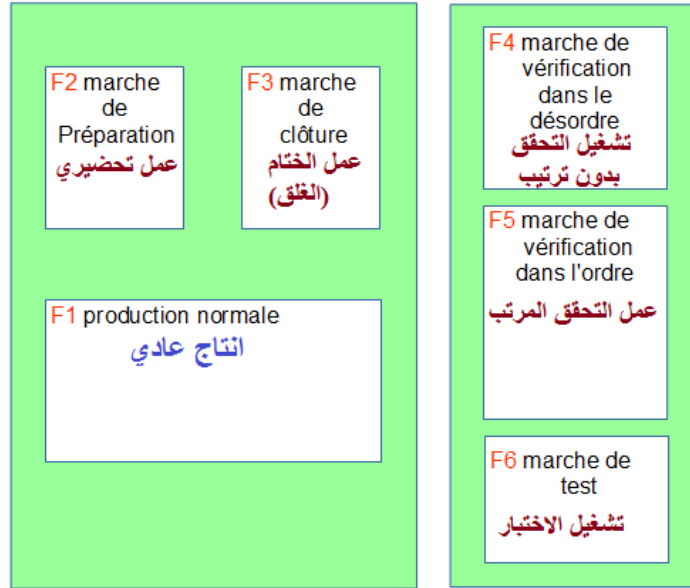

- F1** <Production normal> (إنتاج عادي): في هذه الحالة تنتج الآلة بصفة عادية، يسند لهذه الحالة الم.ت.م. الأساسي أو القاعدي.
- F2** <Marches de préparation> (تشغيل التحضير): تستعمل هذه الحالة للآلات التي تتطلب تحضيراً مسبقاً قبل الإنتاج العادي مثلاً (تسخين، تنظيف، تحضير مواد أولية، ملء خزان.....).
- F3** <Marches de clôtures> (تشغيل الغلق): هذه الحالة ضرورية لبعض الآلات التي يجب تفريغها وتنظيفها في نهاية العمل اليومي.
- F4** <Marches de vérification dans le désordre> (تشغيل التحقق بدون ترتيب): في هذه الحالة يمكن المراقبة والضبط لأشغولة أو عدة أشغولات على حدى دون احترام ترتيب الدورة.
- F5** <Marches de vérification dans l'ordre> (تشغيل الضبط مع ترتيب): في هذه الحالة يمكن الضبط والمراقبة مع احترام ترتيب الدورة.
- F6** <Marches de test> (تشغيل الاختبار): هذه الحالة تستعمل لآلات المراقبة والقياس التي تحتوي على ملتقطات بحيث يجب معايرة واختبار دقتها دورياً.

3-2-2- حالات التوقف:

Les rectangles-états des procédures d'Arrêt A



- A1** <Arrêt dans état initial> (إيقاف في الحالة الابتدائية): تناسب الحالة الابتدائية في الم.ت.م.ن وهي تمثل حالة الراحة بالنسبة للنظام، فهي تشبه المرحلة الابتدائية كونها ممثلة بمستطيل مضاعف.
- A2** <Arrêt demandé en fin de cycle> (إيقاف مطلوب في نهاية الدورة): عند طلب التوقف في هذه الحالة، يواصل النظام الإنتاج حتى نهاية الدورة، إذن الحالة A2 هي حالة انتقالية نحو A1.
- A3** <Arrêt demandé dans état déterminé> (إيقاف مطلوب في حالة معينة): عند طلب التوقف في هذه الحالة، يواصل النظام الإنتاج حتى يتوقف في حالة معينة تختلف عن نهاية الدورة، إذن A3 هي حالة انتقالية نحو A4.
- A4** <Arrêt obtenu> (إيقاف محصل عليه): النظام يتوقف في حالة معينة تختلف عن نهاية الدورة.
- A5** <Préparation pour remise en route après défaillance> (التحضير لإعادة العمل بعد الخلل): في هذه الحالة تتم كل العمليات المتعلقة بالصيانة والتصليح لإعادة التشغيل.
- A6** < Mise PO dans un état initial> (وضع ج م في وضعية ابتدائية): في هذه الحالة يتم وضع الجزء المنفذ يدويا أو آليا في وضعية إقلاع جديد من الحالة الابتدائية.
- A7** < Mise PO dans état déterminé> (وضع ج م في وضعية معينة): في هذه الحالة يتم وضع الجزء المنفذ في وضعية إقلاع جديد تختلف عن الحالة الابتدائية.

### 2-3-3 حالات الخلل:

- D1** <Arrêt d'urgence> (إيقاف استعجالي): التوقف المستعجل يطلب من طرف المستعمل أو من طرف جزء التحكم، هذه الحالة تمثل التوقيفات الضرورية لأخذ الاحتياطات التي تسمح لنا بتحديد نتائج الخلل غير المتوقعة.
- D2** <Diagnostic et/ou traitement de défaillance> (كشف و/أو معالجة الخلل): في هذه الحالة يمكن وصف ومعالجة الخلل من أجل الحصول على إقلاع جديد.
- D3** <Production tout de même> (إنتاج إرغامي): في هذه الحالة يمكن مواصلة الإنتاج رغم وجود خلل مما يجعلنا نتحصل على منتج قليل الجودة وقد نلجأ إلى تدخل اليد العاملة.

### Les rectangles-états des procédures de défaillance D





#### IV- استغلال الدليل:


بعد احصاء مختلف الاساليب التي يتضمنها النظام المدروس نحدد:


أ. المستطيلات الواجب استعمالها (مع العلم ان F1 و A1 تكون موجودة دائما) ، يمكن اضافة تعليق داخل كل مستطيل لتوضيح بعض الاعمال

ب. نضع علامة X في المستطيلات الغير مستعملة.

ج. نعين شروط الانتقال من مستطيل الى آخر مع تكملة الاتصالات اللازمة بخطوط كاملة شروط الانتقال قد تكون :

- \* على شكل قابلية الاستقبال المتعلقة بملقط موجود على الآلة أو بالتأثير على زر في قمطر التحكم .
- \* او قد يكون الانتقال بين المستطيلات بدون شرط في حالة وضوح المعنى .

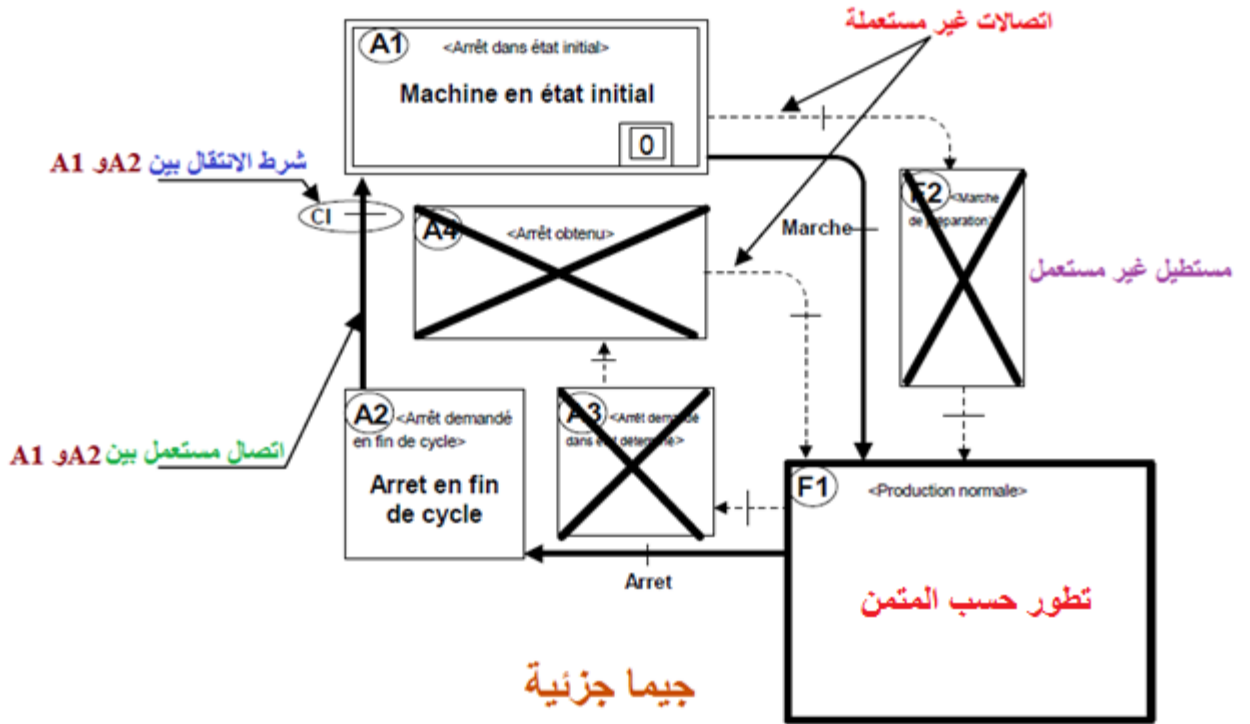

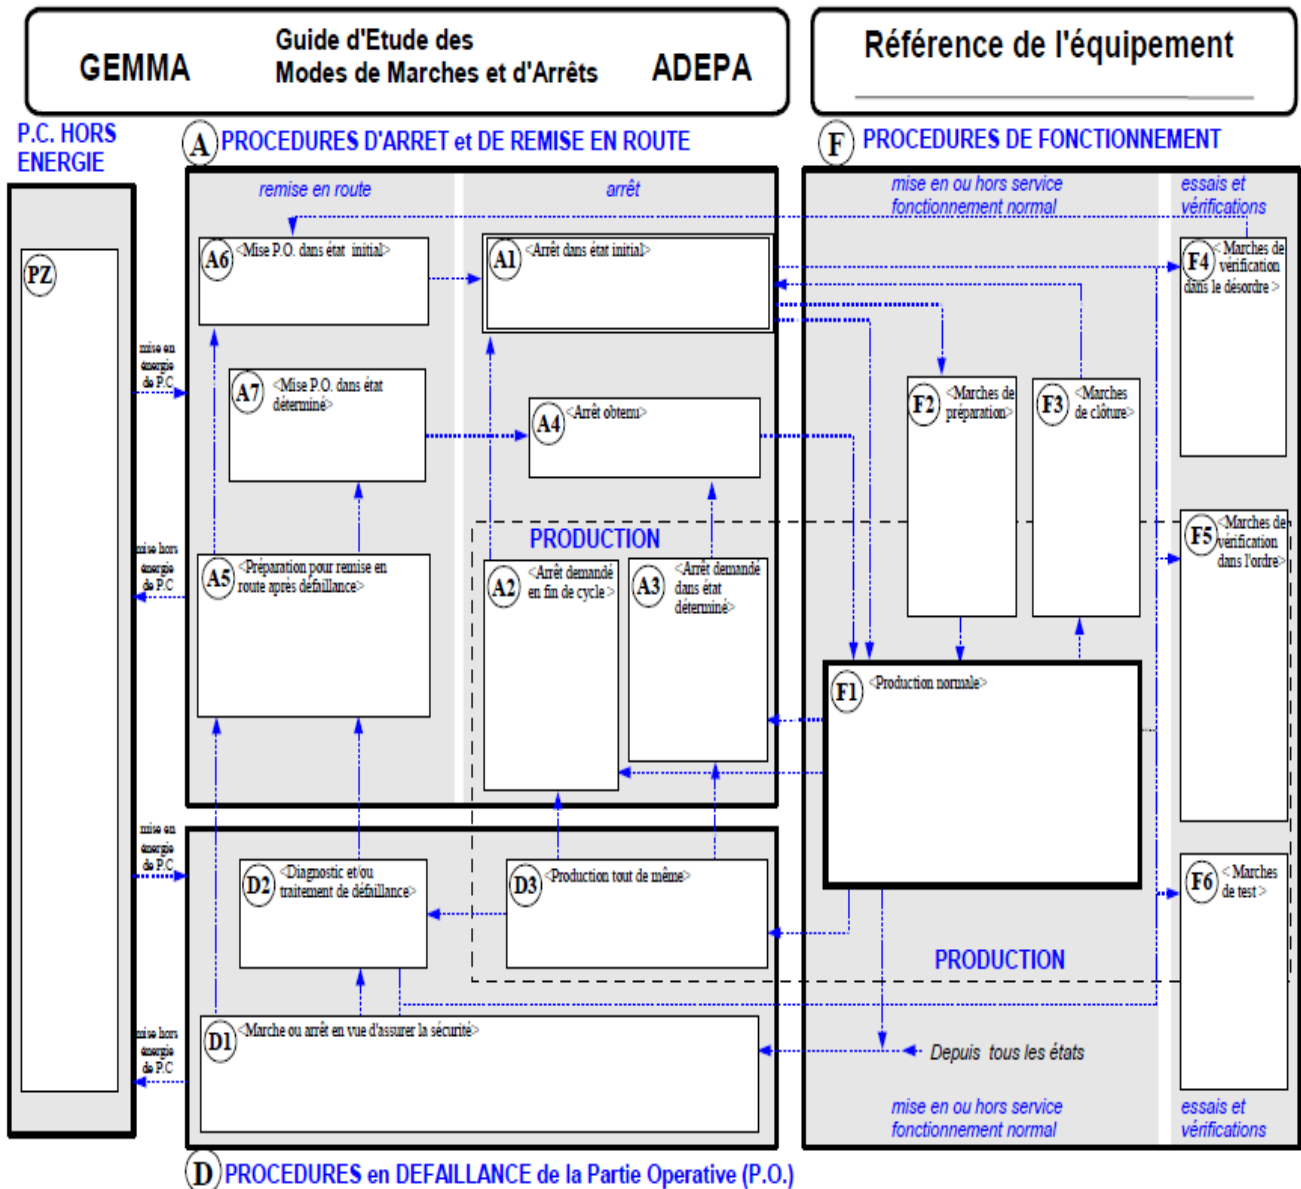



## V- دراسة مثال : نظام الي ملء وغلق دلاء الطلاب

(1) **هدف التأليية:** يهدف هذا النظام الى توضيب منتج صناعي في أدنى وقت ممكن وبصفة مستمرة مع احترام معايير السلامة.

(2) **وصف الكيفية:** يعاير النظام كمية من المسحوق ومقدارا من السائل ليتم ذلك افراغ الخليط (المسحوق + السائل) في المازج مع انزال 9 قطع من المادة المضافة (Additif)، تسخن هذه المواد ثم يعبأ المنتج في دلاء ذات حجمين مختلفين ، وبعد عملية الغلق يتم تصريف الدلاء ( طريقة التصريف خارجة عن الدراسة).

### توضيح حول أشغولة انزال المادة المضافة والخليط:

بعد تنشيط الاشغولة يتم في نفس الوقت (في ان واحد)

- دوران المحرك M1 الى غاية انزال 9 قطع من المادة المضافة في المازج.
- فتح الكهروصمام EV2 الى غاية افراغ المكيال المراقب بالملتقط f ، وتنتهي الأشغولة.

### ملاحظة:

- عملية المزج تتوقف عند فراغ المازج.
- محركا التصريف M4 و M5 يشتغلان بصفة مستمرة.

### توضيح حول متمن تنسيق الأشغولات الفرعية للأشغولة 4 (التقديم والملء والغلق):

بعد تنشيط الاشغولة 4 يتم تقديم المغاليق والدلاء وفي نهاية التقديم تتم في نفس الوقت عمليتا الملء والغلق.

### (3) أنماط (أساليب) التشغيل والتوقف : ( لإنجاز دليل الجيما GEMMA )

- يتم اختيار نمط التشغيل الالي بوضع المبدلة Auto/(Cy/Cy) في **الوضعية Auto** ويضغط العامل على زر التشغيل **Ma** فتتطلق دورة الانتاج اذا كانت كل المواد الأولية متوفرة (P) ، **أو** ينجز العمل التحضيرى أولا في حالة عدم توفر هذا الشرط ثم تنطلق دورة الانتاج.
- في حالة نفاذ احدى المواد **أو** ضغط العامل على زر التوقيف **Ar** **أو** تغيير وضعية مبدلة نمط التشغيل الى **Cy/Cy** فإن النظام يكمل الدورة ويتوقف.
- أما في حالة ضغط العامل على زر التوقف الاستعجالي **Au** **أو** وجود خلل في أحد المحركات (الكشف بالمرحلات الحرارية  $\Sigma RT$ ) فان النظام يتوقف مباشرة.
- بعد زوال الخلل وإبطال مفعول زر التوقف الاستعجالي **و** إعادة تسليح المرحلات الحرارية بالضغط على **Réa** يتم التحضير لإعادة التشغيل حيث ينزع العامل الدلو غير مملوء والدلو غير مغلق ويسحب المغلاق من المصاصة ، **وبالضغط على Init بعدئذ** يوضع الجزء المنفذ في الحالة الابتدائية وعند تحقق الشروط الابتدائية **CI** يتوقف النظام في حالة الراحة.

### ملاحظة:

كل المواد الأولية مراقبة بلمنقطات تدل على وجود أو نفاذ هذه المواد، ولتبسيط التمثيل نرسم بـ:


- **P**: لتوفر كل المواد **P̄**: لعدم توفر احدى المواد على الأقل.



#### (4) جدول الاختيارات التكنولوجية:

المتطلبات	المتطلبات المتحصرة	المتطلبات	الأسئلة
<p>a<sub>0</sub>: ملتقط نهاية دخول ذراع الرافعة</p> <p>e: ملتقط وزن الكمية المطلوبة من المسحوق</p> <p>t<sub>1</sub>، 30s: زمن إزال السائل</p>	<p>dA: موزع أحادي الاستقرار 2/3</p> <p>KEV<sub>1</sub>: ملاس</p> <p>كهرومغناطيسي ~ 24v.</p> <p>T<sub>1</sub>: مؤجلة</p>	<p>A: رافعة أحادية المفعول</p> <p>EV1: كهروصمام أحادي الاستقرار</p>	<p>المعايرة</p> <p>والكيل</p>
<p>N=9: عدد قطع المادة المضافة</p> <p>f: ملتقط بدل على فراغ المكيل</p>	<p>KM<sub>1</sub>: ملاس كهرومغناطيسي</p> <p>24v ~</p> <p>Cmp: عداد قطع المادة المضافة</p> <p>KEV<sub>2</sub>: ملاس</p> <p>كهرومغناطيسي ~ 24v.</p>	<p>M1: محرك لا تزامني</p> <p>ثلاثي الطور 220/380v</p> <p>EV2: كهروصمام أحادي الاستقرار</p>	<p>إزالة المادة</p> <p>المضافة</p> <p>والخليط</p>
<p>θ: ملتقط يكشف عن وصول درجة الحرارة θ=40°</p>	<p>KR<sub>1</sub>: ملاس كهرومغناطيسي</p> <p>24v ~</p>	<p>R<sub>1</sub>: مقاومة التسخين</p>	<p>التسخين</p>
<p>CP<sub>3</sub>: خلية الكشف عن حضور دلو</p> <p>CP<sub>6</sub>: خلية الكشف عن حضور مغلق</p>	<p>KM<sub>3</sub>: ملاس كهرومغناطيسي</p> <p>24v ~</p> <p>KM<sub>6</sub>: ملاس كهرومغناطيسي</p> <p>24v ~</p>	<p>M3: محرك لا تزامني</p> <p>ثلاثي الطور 220/380v</p> <p>M6: محرك لا تزامني</p> <p>ثلاثي الطور 220/380v</p>	<p>تقديم</p> <p>مغالب</p> <p>ودلاء</p>
<p>CP<sub>2</sub>, CP<sub>3</sub>: خليتا الكشف عن حجم الدلو</p> <p>T<sub>2</sub>، 5s: زمن ملء دلو صغير</p> <p>T<sub>3</sub>، 8s: زمن ملء دلو كبير</p>	<p>KEV<sub>3</sub>: ملاس</p> <p>كهرومغناطيسي ~ 24v.</p> <p>T<sub>2</sub>: مؤجلة</p> <p>T<sub>3</sub>: مؤجلة</p>	<p>EV3: كهروصمام أحادي الاستقرار</p>	<p>الماء</p>
<p>b<sub>0</sub>, b<sub>1</sub>: ملتقطا نهاية شوط للرافعة</p> <p>CP<sub>4</sub>, CP<sub>5</sub>: خليتا الكشف عن حجم الدلو</p> <p>C0, C1, C2: ملتقطات نهاية شوط للرافعة.</p>	<p>dB<sup>+</sup>, dB<sup>-</sup>: موزع ثنائي</p> <p>الاستقرار 2/4</p> <p>dV: موزع أحادي الاستقرار 2/3</p> <p>dC<sup>+</sup>, dC<sup>-</sup>: موزع ثنائي</p> <p>الاستقرار 2/4</p>	<p>B: رافعة مزدوجة المفعول</p> <p>V: مصاصة هوائية أحادية الاستقرار</p> <p>C: رافعة مزدوجة المفعول</p>	<p>الغلق</p>
<p>C<sub>11</sub>: ملتقط كشف المستوى الأدنى للمزاج (C<sub>11</sub>=0) للمزاج (فارغ)</p>	<p>KM<sub>2</sub>: ملاس كهرومغناطيسي</p> <p>24v ~</p>	<p>M2: محرك لا تزامني</p> <p>ثلاثي الطور 220/380v</p>	<p>المزج</p>
<p>Ar: زر التوقيف</p> <p>Ma: زر بداية التشغيل، RT<sub>1</sub>, RT<sub>2</sub>, RT<sub>3</sub>, RT<sub>4</sub>, RT<sub>5</sub>, RT<sub>6</sub>: تماسات المرحلات الحرارية لحماية المحركات</p> <p>Init: زر التهيئة</p> <p>Au: زر التوقف الاستعجالي، Réa: زر إعادة التشغيل لكل مرحل</p>			

**العمل المطلوب:** أكمل دورة  
الحما الموافقة

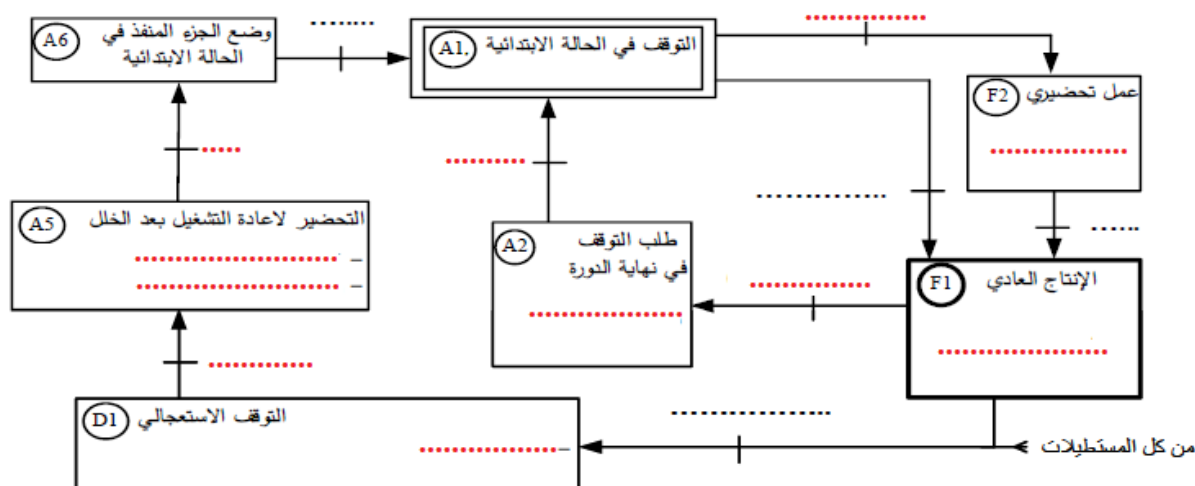

## دليل أساليب العمل والتوقف GMMA

